


据付工の施工手順

① 敷きモルタル工

敷きモルタルは空練りとし、配合は1：3モルタルを標準とする。厚さは20mm程度とし、平らに敷き均す。

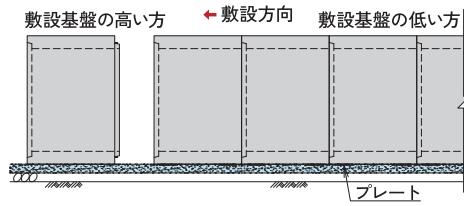


② 滑材塗布

ボックスの引き寄せを円滑にするために、差口、受口、ゴムリング、コーナーパッドに滑材を塗布する。



③ 吊り込み・据え付け

ボックスを引き寄せ可能な位置に据付ける。

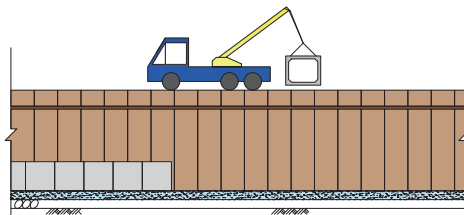


④ 引き寄せ器材の設置

引き寄せを行うボックスの相互のカップラーに引き寄せ、機具を取り付ける。引き寄せには通常2個のレバーブロックを使用する。




⑤ 引き寄せ 1本目と2本目

2本目のボックスをわずかに吊り上げた状態で行い、1本目が所定の位置からずれることのないように注意する。

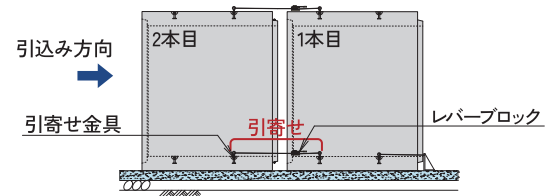

⑥ 3本目以降

2本前に据付けたボックスとの間に、引き寄せ治具を取り付けて引き寄せる。

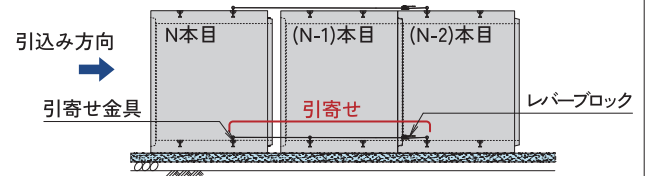

※以下、施工延長まで①～⑤を繰り返す。